


# 【取扱説明書】 1：追記・訂正

- 追加機能：C F (U V) ボタンの追加と関係する各項目の追記
- 訂正機能：マニュアルスタートの削除と関係する各項目の追記

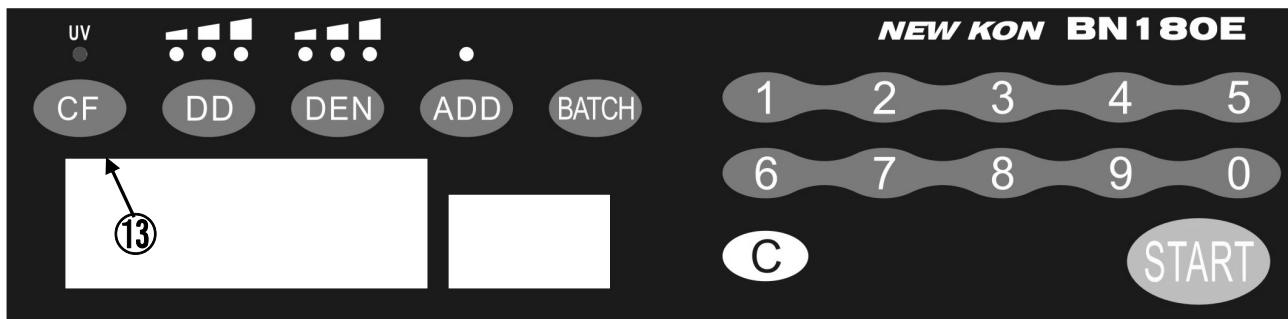

## 3. 操作パネルの名称 (追記：4ページ)

No.	名 称	操作ボタンの説明
⑯	C F ボタン (U V)	偽札検知機能を有効・無効にするボタンです。（U V：紫外線検知機能です。）

## 4. 操作ボタンの機能説明 (追記：6ページ)

No	操作ボタン	機 能 説 明	操作パネル
⑯	C F 【紫外線検知】 (U V)	<p>■ C F ボタンを押す。（ランプ点灯）</p> <p>◆ 紫外線（U V）の有無を検知します。 ※ 紫外線の蛍光に反応しない紙幣を検知すると、 計数を停止して、エラー表示します。 エラー表示：C F 1</p> <p>◆ 簡易的な検知機能なので、日本銀行券以外の 他の紙幣は、正常に検知しない場合が あります。</p>	

## 5. 仕 様 (追記：6ページ)

製品名	紙 幣 計 数 機
偽札検知機能	U V（紫外線の蛍光検知）

## 【取扱説明書】 2：追記と訂正

### 6. 使用方法 (追記と訂正：7ページ／ホッパーガイドを②を使用する場合)

#### 追記

##### ★ホッパーガイド②のご利用について

※ホッパー①に紙幣を置いて計数する基本計数の場合、スタッカー⑥に排出される紙幣は、左右にバラついて（横ズレ）排出されます。

ホッパーガイド②を使用すると、左右に大きく横ズレするのを抑えられます。

注：簡易的な横ズレ防止ガイドなので、きっちりとは揃いませんのでご了承ください。

#### 訂正

1. ホッパーガイド②を紙幣の幅に合わせます。

※紙幣の幅より少し広め（左右に若干の隙間）の位置で合わせます。

2. 紙幣を右図のように差し込むと、自動で計数が開始されます。



#### 追記：7・8ページ

◆C F (U V)機能・・・偽札（紫外線の有無）の検知をします。※工場出荷時は「無効」ランプ消灯。

1. C Fボタンを押してください。（U Vのランプが点灯します。）

2. 紙幣をホッパー①に置くと、後方に紙幣を投入して計数が開始されます。

3. 紫外線に反応しない紙幣を検知すると「C F 1」のエラーコードを表示して、計数が停止します。

4. 計数停止したときの、最後にスタッカー⑥に排出された紙幣を取り出します。  
注：エラー停止して排出された紙幣も計数カウントされています。

5. S T A R Tボタンを押すと計数が開始されます。

6. 機能を無効にするときは、C Fボタンを押してランプを消灯させてください。

### 9. エラーコード表と対処方法 (追記：10ページ)

#### ■最初に行なう、各種エラーコード共通の対処方法

1. ディスプレイ⑤に表示されているエラーコードを確認してください。

2. スタッカー⑥にある紙幣を、全て取り除いてください。

3. ホッパー①にある紙幣を、全て取り除いてください。

4. 表示されたエラーコードの対処方法に従って対応してください。

No.	表示	エラーの内容	エラーの対処方法
6	C F 1	a. 偽札を検知した。 ※紫外線の蛍光に反応しない紙幣が検知された。 または、紙幣以外のものが検知された。	1. エラー停止してスタッカー⑥に排出された最後の紙幣を取り出してください。 注意：エラー紙幣もカウントされています。 2. S T A R Tボタンを押すと計数が再開されます。